



0  
nm906

Bezoekadres  
Huis der Provincie  
Markt 11  
Arnhem

Postadres  
Postbus 9090  
6800 GX Arnhem

N.V. Sportfondsen Nijmegen  
T.a.v. de heer Jacobs  
Postbus 40006  
6504 AA NIJMEGEN

telefoon (026) 359 91 11  
telefax (026) 359 94 80  
e-mail [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
internet [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

datum 8 december 2003  
nummer MW2003.50234  
onderwerp Inspectie categorie-A-badinrichtingen (openbaar)

Geachte heer Jacobs,

In het kader van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) heeft de heer M. van Eerden, medewerker van onze dienst Milieu en Water op 23 juli 2003 een inspectie uitgevoerd bij de badinrichting van De Goffert aan de Goffertweg 22 te Nijmegen. Hierbij is geconstateerd dat de badinrichting niet aan alle voorschriften van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ) voldoet. In bijgevoegd inspectierapport zijn deze voorschriften weergegeven.

Een aantal van deze punten is reeds bij een eerdere inspectie vastgesteld en weergegeven in het rapport dat wij bij brief d.d. 25 september 2002, nummer MW2002.38301, aan u hebben gezonden.

Bezoekers van een badinrichting moeten ervan uit kunnen gaan dat deze voldoende veilig en hygiënisch is. U bent daar als houder verantwoordelijk voor en wij dienen hier toezicht op te houden. Daarom verzoeken wij u om ons binnen twee maanden na verzending van deze brief schriftelijk mede te delen welke maatregelen u gaat nemen en binnen welke termijn deze uitgevoerd zullen worden. Gelieve hierbij het boven aangehaalde nummer te vermelden. Aan de hand van uw reactie gaan wij beoordelen of de door u genomen maatregelen voldoende zijn, dan wel het noodzakelijk is om met u in overleg te treden, dan wel het noodzakelijk is om bestuursrechtelijke maatregelen te nemen.

Ten slotte willen wij u er nog nadrukkelijk op wijzen dat het de houder verboden is, krachtens artikel 2 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, gelegenheid tot zwemmen of baden te geven indien niet is voldaan aan de voorschriften gesteld in het BHVBZ.

inlichtingen bij dhr. M.J. van Eerden

doorkiesnr. (026) 359 88 08

e-mail

verzonden

 
16 DEC. 2003

BTW nr. NL001825100.B03  
Postbank-girorekening 869762  
ABN+AMRO Arnhem, rek. nr. 53.50.26.463  
BNG 's-Gravenhage, rek. nr. 28.50.10.824

Een afschrift van deze brief en bijlage is verstuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van Eerden, tel. (026) 359 88 08.

Hoogachtend,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Collé', written over a horizontal line.

H 191-1

C. Collé  
dienst Milieu en Water  
senior cluster Zwemwater

bijlage: inspectierapport

coll. -/ht  
code: TVW\_11673/MG

kopie + bijlage:

- MW/W, mw. J. Louvet (RS 7.10)

- Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, Postbus 9105,  
6500 HG Nijmegen

Bijlage

**INSPECTIERAPPORT**

Naam inrichting : De Goffert  
Type inrichting : openlucht  
Plaats : Nijmegen  
Datum inspectie: 23 juli 2003

Punten welke niet voldoen aan de voorschriften van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ)

**Artikel 2a, lid 2**

De houder draagt er zorg voor dat voor 1 december 2001 en daarna ten minste eenmaal in een periode van drie jaar een analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat zwem- of badwater op een zodanige wijze ter beschikking komt of wordt gebruikt dat daarbij aërosolen alsmede daardoor, al dan niet samen met andere micro-organismen, meegevoerde legionellabacteriën kunnen vrijkomen in hoeveelheden die, in geval van inademing, nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid. Dit zwem- of badwater bevat minder dan 50 kolonievormende eenheden legionellabacteriën per liter. Deze risicoanalyse dient te worden uitgevoerd binnen drie maanden na ieder met het oog op genoemde risico relevante wijziging van het zwem- of badwatersysteem.

Opmerking:

U dient er zorg voor te dragen dat deze risicoanalyse wordt uitgevoerd en dat de uitkomst van deze analyse, met een overzicht van de daarbij gehanteerde gegevens en de eventueel genomen maatregelen, voor Gedeputeerde Staten ter inzage liggen in de badinrichting.

**Artikel 3.1**

Het zwem- en badwater dient te voldoen aan de normen die in bijlage I van het BHVBZ zijn aangegeven.

Opmerking:

De waterkwaliteit van het zwemwater van het kleuterbassin was in het seizoen 2002 door overschrijding van de pH-waarde, tweemaal achter elkaar onvoldoende. U dient de nodige aandacht te schenken aan de onvoldoende waterkwaliteit van het kleuterbassin.

**Artikel 4, lid 1**

De pompen waarmee het zwem- en badwater wordt rondgepompt, hebben een capaciteit als aangegeven in bijlage III van het BHVBZ.

Opmerking:

De pompcapaciteit bij het kleuterbassin en het recreatiebassin is onvoldoende. Op grond van de aanwezige gegevens dient de pompcapaciteit van het kleuterbassin minimaal 50 m<sup>3</sup> per uur en van het recreatiebassin minimaal 280 m<sup>3</sup> op basis van de bassinafmetingen te bedragen. De capaciteit

volgens het gemeten debiet van het kleuterbassin bedraagt 36 m<sup>3</sup> per uur terwijl de capaciteit van het recreatiebassin ten tijde van de inspectie 252 m<sup>3</sup> per uur was.

**Artikel 9**

De houder onderzoekt de parameters die zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ ten minste zo vaak als is aangegeven in die bijlage; hij noteert de resultaten alsmede de overige vereiste gegevens en bewaart deze ten minste twee jaar.

Opmerking:

Het onderzoek door de houder is onvoldoende. Momenteel wordt er geen gebonden beschikbaar chloor gemeten. Hierdoor is het logboek niet volledig. U dient de bedrijfsvoering ten aanzien van deze bemonsteringen aan te passen.

**Artikel 17, lid 2**

De toiletten-, douche-, kleed-, garderobe-, en wachtruimten, alsook de vloeren die met blote voeten worden betreden, worden regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd.

Opmerking:

De perrons rond het bassin worden onvoldoende vaak gereinigd.

**Artikel 18, lid 1**

De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Opmerking:

Het diepbassin, het recreatiebassin en het kleuterbassin voldoen niet aan dit voorschrift. Op verschillende plaatsen in alle bassins is het tegelwerk en de coating verdwenen. Hierdoor kunnen bezoekers van de bassins zich verwonden aan scherpe randen en kunnen zich zeer gevaarlijke situaties veroorzaken. Het is dan ook van belang dat voor het aankomende zwemseizoen het tegelwerk en de coating van de diverse bassins wordt nagelopen en daar waar noodzakelijk wordt vervangen of gerepareerd.

**Artikel 18, lid 2**

De bodem en de wanden van het bassin worden regelmatig gereinigd. Bodem en wanden van bassins met eenmalig gebruik van water worden tevens in voldoende mate gedesinfecteerd.

Opmerking:

Ten tijde van de inspectie bevond er zich veel vuil in en om de bassins. Tijdens het zwemseizoen dienen de bassins veel vaker te worden gereinigd. Tevens moeten de perrons en de aanwezige ruimten vaker worden aangeveegd en ontdaan van onkruid.

**Artikel 21**

De diepte van het zwem- en badwater is voor alle zwemmers en baders duidelijk zichtbaar aangegeven op alle punten waar dit met het oog op hun veiligheid van belang is.

Opmerking:

Bij het diepbassin en het recreatiebassin zijn de diepteaanduidingen wel aangegeven maar deze zijn te onduidelijk. Deze diepteaanduidingen dienen te worden vervangen door meer duidelijke diepte-aanduidingen.

**Artikel 46**

De perrons en de vloeren en wanden van de bassins en andere in de zweminrichting aanwezige ruimten, alsmede de in of op die perrons, bassins en andere ruimten aanwezige voorzieningen, zijn zo afgewerkt dat de bezoekers zich niet kunnen bezeren aan scherpe randen of uitsteeksels.

Opmerking:

Over de gehele inrichting zijn diverse tegels beschadigd waardoor scherpe randen ontstaan. De inrichting dient te worden nagelopen en daar waar tegels beschadigd zijn dienen deze te worden vervangen.

**Artikel 47**

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in het BHVBZ voorgeschreven, functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in een voldoende staat van onderhoud en reinheid.

Opmerking:

Uit het oogpunt van hygiëne en veiligheid is het noodzakelijk op de volgende punten verbeteringen aan te brengen.

- De algehele staat van met name de machinekamer en de filterinstallatie is zeer slecht.
- Ten tijde van de inspectie bevond er zich zeer veel algerving bij de trappen van de duikplanken en de glijbaan.
- Het waterverbruik van de filterinstallatie is bijzonder hoog. Het vermoeden bestaat dat de filterinstallatie lekt. Mede met het oog op het omgevingsmilieu dient de lekkage van chloorhoudend water te worden opgespoord en dient de lekkage te worden gestopt.

Arnhem, 8 december 2003 - nr. MW2003.50234/TVW\_11673/MG